

9.2-6.1-00 Fliser på væg i vådrum er defekte - Udskifte fliser, 100 x 100 mm, på tung væg og vådrumsbehandling.

Skadesbeskrivelse

Fliser på væg i vådrum er defekte.

Der er løse, "hule" eller revnede fliser på væg af beton, letbeton eller murværk i vådrum indenfor vådzone på grund af manglende glidelag mellem fliser og væg.

Der er ikke fugt- og svampeskader i de omgivende gulv- og vægkonstruktioner.

Udbedringsbeskrivelse

Udskiftning af fliser, 100 x 100 mm, på tung væg og vådrumsbehandling.

23.0 Fliser på væg aftages. Underlaget rengøres omhyggeligt.

Væggen vådrumsbehandles. Der skal anvendes et komplet system til vandtætning med produkter fra samme godkendelse.

Overflader primes og forsegles i hjørner, omkring rørgennemføringer og ved overgang væg/gulv.

Heldækkende tætningsmasse påføres.

Fleksibel fliseklæb, 1,8 kg/m², påføres.

Uglaserede vægfliser, 100 x 100 x 9 mm, hvide, som type Winckelmans, opsættes, fuges og afrenses.

I hjørner og i overgang væg og gulv samt omkring sanitære installationer fuges med elastisk, vådrums siliconefugemasse.

De aftagne fliser bortkøres og afleveres på godkendt modtageanlæg for bygge- og anlægsaffald.

Udskifte fliser, 100 x 100 mm og vådrumsbehandling		Enhed	2	10	20	
Enhedspris pr.		m²	3.030	2.600	2.440	
BMP pr.		m ²	892	812	784	
Timer pr.		m ²	5,100	4,250	3,950	
Nummer	Betegnelse	Enhed	Mængde	BMP	Pris	Ialt
42.10.10,01	Fliser på indervæg, nedrive	m ²	1,000		148	148
42.12.05,03	Winckelmans 100 x 100 mm, væg < 12 m ²	m ²	1,000	622	1.870	1.870
42.17.01,01	Vandtætning i vådzone, væg af letbeton	m ²	1,000	147	473	473
42.17.01,05	Vandtætning flisemørtel tillæg	m ²	1,000	32,45	32,45	32,45
42.17.01,06	Vandtætning, tillæg for siliconefuge	lbm	0,500	22,00	71,75	35,88
86.31.75,01	Lastvogn, 0-2 ton med træk på 1 aksel	stk	0,100		381	38,10
86.81.75,01	Tegl/mursten, aflevere på modtageanlæg	ton	0,030		75,30	2,26

Alternativer:

Nummer	Tekst	Enhed	BMP	2	10	20
9.2-6.1-01	Fliser, 150 x 150 mm og vådrumsbehandling	m ²	977	2.860	2.470	2.320